

LKM

I - BINARIO TRIFASE art. 7511

440V 16A CL1

Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori in classe I non sono intercambiabili con sistemi a binario di classe III o con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. È responsabilità dell'utente assicurare la compatibilità elettrica, meccanica e termica tra i sistemi a binario e gli apparecchi ad esso connessi. Interventi sull'impianto elettrico sono consentiti solo a personale qualificato legalmente riconosciuto.

Montaggio

Installare il binario tramite i fori già predisposti sul profilo oppure utilizzando gli accessori art. 7606 - Kit di sospensione oppure art. 7607 - Kit soffitto, coi limiti di carico indicati nella fig. 5.

Connettori di alimentazione art. 7652 Dx art. 7652 Sx 440V 16A

Collegamento:

Aprire il vano portacontatti, svitando le due viti come indicato nella fig. 2. Sfondare la pretrutta per il passaggio del cavo, collegare i conduttori facendo attenzione alla dicitura N L1 L2 L3 T e successivamente bloccarli tramite il ponticello fermacavo.

Montaggio:

Inserire il connettore nel binario facendo attenzione al corretto orientamento (Dx o Sx) e quindi bloccarlo con la vite A come da fig. 2.

Alimentazione centrale art. 7653 440V 16A

Collegamento:

Aprire il vano portacontatti svitando le quattro viti come indicato in fig. 3. Sfondare la pretrutta per il passaggio del cavo, collegare i conduttori facendo attenzione alla dicitura N L1 L2 L3 T e successivamente bloccarli tramite il ponticello fermacavo.

Montaggio:

Inserire il connettore nel binario facendo attenzione al corretto orientamento (Dx o Sx) e quindi bloccarlo con le viti A come da fig. 3.

Adattatore per binario art. 7601 250V 6A

Collegamento:

Svitare le tre viti come da fig. 4A. Inserire il cavo dell'apparecchio attraverso il foro della bussola di rotazione e fissarlo con l'apposito ponticello come da fig. 4D. Collegare i tre conduttori facendo attenzione alla dicitura L N T come da fig. 4B e 4C. Rimontare e fissare il coperchio. L'uso è limitato al sistema binario specificato

Montaggio:

Inserire l'adattatore nel binario con la leva D orientata come da fig. 6 posizione F e quindi bloccarlo ruotandola dalla posizione F alla posizione G. Selezionare quindi la fase desiderata tramite la manopola E come da fig. 6. Non applicare apparecchi di peso superiore a 50N.

Montaggio a parete

Nel caso del montaggio a parete con binario in posizione orizzontale, non applicare all'adattatore un momento flettente superiore ad 1Nm. Nel caso di montaggio a parete con binario in posizione verticale, la scanalatura di guida del profilo del binario deve essere a destra; non applicare all'adattatore un momento flettente superiore a 2Nm.

Attenzione! Per l'installazione di faretti aventi un peso superiore a 50N o che superano i momenti flettenti rispettivamente di 1Nm e 2Nm, utilizzare l'adattatore meccanico art. 7625.

Installare/utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto prescritto comporta la perdita delle caratteristiche tecniche/meccaniche, di conseguenza il decadimento della garanzia.

UK - THREE-PHASE TRACK ART. 7511

440V 16A CL1

The track and its components, including adapters in Class I, are not interchangeable with track systems in Class III or with accessories which do not show the Quality Mark. The

responsibility to ensure the electric, mechanical and termic compatibility between track systems and connected fittings rests with the user. All fittings must be connected by a qualified electrician.

Installation

Install the track by the holes on its surface or by using the accessories art. 7606 - suspension kit, or art. 7607 - ceiling kit, respecting the load limits shown in pic. 5.

Live-ends art. 7652 Dx art. 7652 Sx 440V 16A

Connection:

Open the case with contacts by unscrewing the two screws as in pic. 2. Break the bottom of the suitable hole to let the cable pass through. Connect the wires paying attention to the caption N L1 L2 L3 T and then fix them by the strain relief.

Installation:

Insert the live-end into the track, paying attention to the right orientation (Dx or Sx) and then fix it by the screw A, as in pic. 2.

Mean connector art. 7653 440V 16A

Connection:

Open the case with contacts by unscrewing the four screws as in pic. 3. Break the bottom of the suitable hole to let the cable pass through. Connect the wires paying attention to the caption N L1 L2 L3 T and then fix them by the strain relief.

Installation:

Insert the connector into the track, paying attention to the right orientation (Dx or Sx) and then fix it by the screws A as in pic. 3.

Track adapter art. 7601 250V 6A

Connection:

Unscrew the three screws as in pic. 4A. Insert the cable of the fitting into the rotation washer and fix it by the suitable device, as in pic. 4D. Connect the three wires paying attention to the caption L N T, as in pic. 4B and 4C. - The use is limited to specified rail system

Installation:

Insert the adapter into the track with the lever D oriented as in pic. 6, position F, and then fix it turning it from the position F to the position G. Select the phase you wish by using the handgrip E, as in pic. 6. Do not install fittings with load over 50 N.

Wall mounting

In case of wall mounting with track in horizontal position, do not apply a moment of flexure over 1 Nm to the adapter. In case of wall mounting with track in vertical position, the guide groove of the track surface must be on the right. Do not apply a moment of flexure over 2 Nm to the adapter.

Warning! To install fittings weighing over 50 N, or exceeding the moments of flexure of respectively 1 Nm and 2 Nm use the mechanical adapter art. 7625.

Install/use the product other than as prescribed involves the loss of technical/mechanical characteristics, consequently invalidate the warranty.

F - RAIL TRIPHASE' ART. 7511

440V 16A CL1

Le rail et ses composants, inclus les adaptateurs en Cl. I ne sont pas interchangeables avec des systèmes rail en Cl. III ou avec des accessoires qui n'ont pas la Marque de Qualité. C'est responsabilité de l'utilisateur assurer la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre les systèmes rail et les appareils branchés. Toute intervention sur l'installation électrique est consentie seulement à des électriciens qualifiés.

Montage


Installer le rail par les trous présents sur le profilé ou utilisant les accessoires art. 7606 - kit suspension, ou art. 7607 - kit plafond, avec les limites de charge indiquées dans la fig. 5.

Connecteurs d'alimentation art. 7652 Dx art. 7652 Sx 440V 16A

Branchement:

Ouvrir le boîtier des contacts, dévissant les deux vis comme dans la fig. 2. Percer la pré-ouverture prévue pour le passage du câble;

SCHEMA ELETTRICO

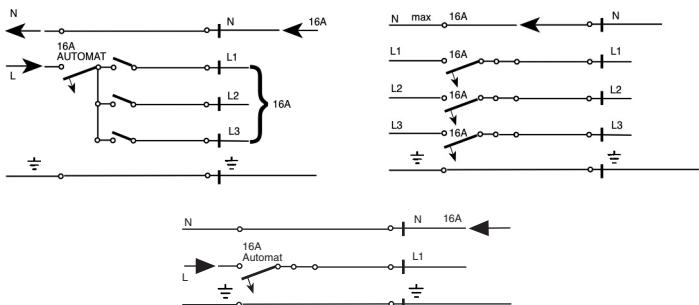

CARICO MASSIMO

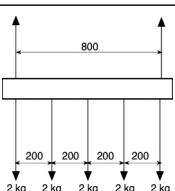


FIG. 5

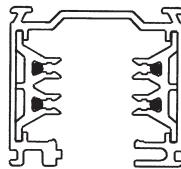


FIG. 1





FIG. 2



FIG. 2



SINISTRO
LEFT

DESTRO
RIGHT

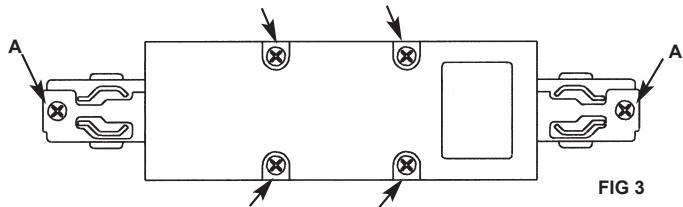


FIG. 3

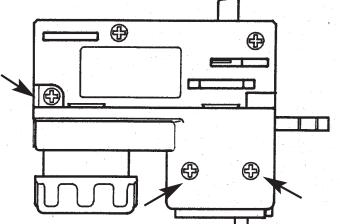


FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 4C





FIG. 4D

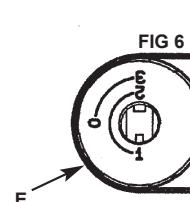

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

brancher les conducteurs, faisant attention à la légende N L1 L2 L3 T et successivement les fixer par le dispositif serre-câble.

Montage:

Insérer le connecteur dans le rail faisant attention à l'orientation correcte (Dx ou Sx) après le fixer par la vis A comme dans la fig. 2.

Alimentation médiane art. 7653 440 V 16A

Branchement:

Ouvrir le boîtier des contacts, dévissant les quatre vis comme dans la fig. 3. Percer la pré-ouverture prévue pour le passage du câble, brancher les conducteurs, faisant attention à la légende N L1 L2 L3 T et successivement les fixer par le dispositif serre-câble.

Montage:

Insérer le connecteur dans le rail, faisant attention à l'orientation correcte (Dx ou Sx) et après le fixer par les vis A comme dans la fig. 3.

Adaptateur pour rail art. 7601 250V 6A

Branchement:

Dévisser les trois vis comme dans la fig. 4A. Insérer le câble de l'appareil dans le trou de la douille de rotation et le fixer par le dispositif correspondant, comme dans la fig. 4D. Brancher les trois conducteurs faisant attention à la légende N L T comme dans la fig. 4B et 4C. Remonter et fixer le couvercle. L'emploi est limité au système rail spécifié.

Montage:

Insérer l'adaptateur dans le rail avec le levier D orienté comme dans la fig. 6, position F, et après le fixer par la rotation de la position F à la position G. Après sélectionner la phase désirée par la poignée E, comme dans la fig. 6. N'installez pas d'appareils de poids supérieur à 50 N.

Montage à mur

En cas de montage à mur avec le rail en position horizontale, n'appliquez pas à l'adaptateur un moment de flexion supérieur à 1Nm. En cas de montage à mur avec le rail en position verticale, la rainure de guide du profilé du rail doit être à droite; n'appliquez pas à l'adaptateur un moment de flexion supérieur à 2Nm.

Attention! Pour l'installation de spots de poids supérieur à 50 N, ou dépassant les moments de flexion respectivement de 1Nm et 2Nm, employer l'adaptateur mécanique art. 7625.

Installer/utiliser le produit autre que celle prescrit implique la perte de caractéristiques techniques/mécaniques, par conséquent, annuler la garantie.

D - DREIPHASENSTROMSCHIENE ART. 7511

440V 16A CL1

Die Stromschiene und ihre Komponenten, inbegriffen die Adapter in Kl I, sind nicht auswechselbar mit Stromschienensystemen in Kl. III oder mit Zubehören, die kein Qualitätszeichen zeigen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die elektrische, mechanische und thermische Kompatibilität zwischen den Stromschienensystemen und den verbundenen Strahlern zu sichern. Eingriffe in die Elektroanlage ist nur rechtlich qualifiziertem Fachpersonal erlaubt.

Montage:

Installieren Sie die Stromschiene durch die auf dem Profil vorgebohrten Löcher, oder benutzen Sie die Zubehörteile Art. 7606 - Stahlseil-Abhänger oder Art. 7606 - Kit für Decke, indem Sie die Ladengrenzen wie aus Bild 5 beachten.

Einspeisungsstück art. 7652 Sx 440V 16A

Verbindung:

Öffnen Sie das Kontaktgehäuse, indem Sie die zwei Schrauben wie im Bild 2 abschrauben. Schlagen Sie den Boden der vorbereiteten Öffnung aus, um das Kabel durchzuziehen; verbinden Sie die Leitungen, indem Sie auf die Aufschrift N L1 L2 L3 T achten. Dann befestigen Sie sie durch die Klemme.

Montage:

Stecken Sie das Einspeisungsstück in die Stromschiene, indem Sie auf die richtige Orientierung (Dx oder Sx) achten, und dann befestigen Sie es mit der Schraube A wie aus Bild 2.

Mittleres Einspeisungsstück Art. 7653 440V 16A

Verbindung:

Öffnen Sie das Kontaktgehäuse, indem sie die vier Schrauben wie aus Bild 3 abschrauben. Schlagen Sie den Boden der vorbereiteten Öffnung aus, um das Kabel durchzuziehen; verbinden Sie die Leitungen, indem Sie auf die Aufschrift N L1 L2 L3 T achten, und dann befestigen Sie sie mit der Klemme.

Montage:

Stecken Sie das Einspeisungsstück in die Stromschiene, indem Sie auf die richtige Orientierung (Dx oder Sx) achten, und dann befestigen Sie es mit den Schrauben A wie aus Bild 3.

Steckadapter Art. 7601 250V 6A

Verbindung:

Schrauben Sie die drei Schrauben wie aus Bild 4A ab. Stecken Sie das Kabel des Strahlers ins Loch der Büchse und befestigen Sie es mit der besonderen Vorrichtung wie aus Bild 4D. Verbinden Sie die drei Leitungen, indem Sie auf die Aufschrift N L T wie aus Bild 4B und 4C achten. Legen Sie die Decke wieder auf und befestigen Sie sie. Die Benutzung wird nun angegebenen Schienensystem eingeschränkt.

Montage:

Stecken Sie den Adapter in die Stromschiene mit dem Hebel D wie aus Bild 6, Lage F, gerichtet, dann befestigen Sie ihn, indem Sie den Hebel von der Lage F zur Lage G drehen. Dann wählen Sie die gewünschte Phase durch den Griff E wie aus Bild 6 aus. Installieren Sie keine Strahler mit einem Gewicht größer als 50 N.

Montage an der Wand

Wenn Sie die Stromschiene horizontal an die Wand installieren, legen Sie den Adapter ein Moment von Biegung nicht größer als 1Nm an. Wenn Sie die Stromschiene senkrecht an die Wand installieren, muß die Führungsnut des Profils der Stromschiene rechts sein: legen Sie dem Adapter ein Moment von Biegung nicht größer als 2Nm an.

Achtung! Benutzen Sie den mechanischen Adapter Art. 7625, um Strahler mit einem Gewicht größer als 50 N zu installieren, oder wenn sie die Momente von Biegung beziehungsweise von 1Nm und 2Nm übersteigen.

Installieren/Benutzen Sie das Produkt anders als verschrieben Beinhaltet den Verlust von technischen/mechanischen Eigenschaften, damit die Garantie erlischt.

E - VÍA TRIFÁSICA Art. 7511

440V 16A CL1

La vía y sus componentes, incluidos los adaptadores de clase 1 no son intercambiables con sistemas de vía de clase III o con accesorios que no posean la Marca de Calidad. El usuario tiene la responsabilidad de garantizar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre los sistemas de vía y los aparatos conectados a ella. Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.

Montaje:

Instale la vía mediante los agujeros que ya están predisuestos en el perfil o bien utilizando los accesorios Art. 7606 - Kit de suspensión o bien Art. 7607 - Kit techo,

con los límites de carga indicados en la fig. 5. Conectores de alimentación Art. 7652 Der. Art. 7652 Izq. 440V 16A

Conexión:

Abra el espacio portacontactos, destornillando los dos tornillos tal como se indica en la fig. 2.

Penetra la pre-rotura para el paso del cable, conecte los conductores prestando atención a la inscripción N L1 L2 L3 T y luego bloquéelo mediante la grampa sujetacable.

Montaje:

Introduzca el conector en la vía prestando atención a que esté orientado correctamente (Der. o Izq.) y luego bloquéelo con el tornillo A como en la fig. 2.

Alimentación central Art. 7653 440V 16A

Conexión:

Abra el espacio portacontactos desatornillando los cuatro tornillos tal como se indica en la fig. 3. Penetra la pre-rotura para el paso del cable, conecte los conductores prestando atención a la inscripción N L1 L2 L3 T y luego bloquéelo mediante la grampa sujetacable.

Montaje:

Introduzca el conector en la vía prestando atención a que esté orientado correctamente (Der. o Izq.) y luego bloquéelo con los tornillos A como se indica en la fig. 3.

Adaptador para vía Art. 7601 250V 6A

Conexión:

Destornille los tres tornillos como se indica en la fig. 4A. Introduzca el cable del aparato a través del agujero del casquillo de rotación y fijelo mediante la correspondiente grampa como se indica en la fig. 4D. Conecte los tres conductores prestando atención a la inscripción N L T como se indica en las figuras fig. 4B y 4C. Monte nuevamente y fije la tapa. El uso queda limitado al sistema vía especificado

Montaje:

Introduzca el adaptador en la vía con la palanca D orientada como se indica en la fig. 6 posición F y luego bloquéela girándola de la posición F a la posición G. Luego seleccione la fase deseada mediante el botón E como se indica en la fig. 6. No aplique aparatos de un peso que supere los 50N.

Montaje de pared:

En el caso del montaje de pared con la vía en posición horizontal, no aplique al adaptador un momento flecto superior a 1Nm. En el caso de montaje de pared con la vía en posición vertical, la ranura de guía del perfil de la vía debe estar a la derecha; no aplique al adaptador un momento flecto superior a 2Nm.

¡Atención! Para la instalación de focos que posean un peso superior a los 50N o que superen los momentos flectores, respectivamente, de 1Nm y 2Nm, utilice el adaptador mecánico Art. 7625.

Instalar/usar el producto que no sea como se prescribió implica la pérdida de las características técnicas/mecánicas, por tanto invalidar la garantía.

NL - DRIEFASE RAILS art. 7511

440V 16A CL1

De rails en zijn uitrusting, inbegrepen de adapters van klasse I, zijn niet te vervangen met railssystemen van klasse III of accessoires die niet van het Kwaliteitsmerk voorzien zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de elektrische, mechanische en thermische compatibiliteit tussen de railssystemen en de daarvan gesloten apparatuur. Het is alleen aan wettelijk erkend, gekwalificeerd personeel toegestaan aan de elektrische installatie te werken.

Montage

De rails via de A angebrachte gaten op het profiel monteren of een van de volgende accessoires gebruiken art. 7606 – Ophangkit, of art. 7607 – Plafondkit, volgens de in fig. 5 aangegeven maximale belastbaarheid. Voedingsconnectoren art. 7652 Dx art. 7652 Sx 440V 16A

Aansluiting:

De contacthouder ruimte openen door de twee schroeven los te draaien, zoals aangegeven in fig. 2. De breekdeksel voor de kabeldoornoor verwijderen, de geleiders aansluiten, door goed op de opschrift N L1 L2 L3 T te letten, en ze met de kabelstrip blokkeren.

Montage:

De connector in de juiste richting (Rechts of Links) in de rails steken en met de schroef A blokkeren, zoals in fig. 2 aangegeven. Voeding vanuit het midden art. 7653 440V 16A

Aansluiting:

De contacthouder ruimte openen door de vier schroeven los te draaien, zoals aangegeven in fig. 3. De breekdeksel voor de kabeldoornoor verwijderen, de geleiders aansluiten, door goed op de opschrift N L1 L2 L3 T te letten, en ze met de kabelstrip blokkeren.

Montage:

De connector in de juiste richting (Rechts of Links) in de rails steken en met de schroeven A blokkeren, zoals in fig. 3 aangegeven.

Adapter voor rails art. 7601 250V 6A

Aansluiting:

De drie schroeven overeenkomstig fig. 4A losdraaien. De kabel van het apparaat door het gat in het draaiblokje steken en met de betreffende strip blokkeren, zoals aangegeven in fig. 4D. De drie geleiders aansluiten door op de opschrift N L T te letten, zoals in de figuren fig. 4B en 4C aangegeven. De deksel weer aanbrengen en bevestigen. Alleen voor het gespecificeerde railssysteem geschikt.

Montage:

De adapter in de rails steken, met de hendel D overeenkomstig fig. 6 in stand F, en de adapter blokkeren door de hendel van de stand F in de stand G te draaien. De gewenste fase met de knop E, overeenkomstig fig. 6, kiezen. Geen zwaarder apparatuur dan 50N aansluiten.

Wandmontage

Voor montage aan de wand met de rails in horizontale positie, geen groter buigingsmoment dan 1Nm aanbrengen. Voor montage aan de wand met de rails in verticale positie, met de groef van het profiel van de rails altijd aan de rechterkant, geen groter buigingsmoment dan 2Nm aanbrengen.

Ogelet! Voor de installatie van spots met een gewicht dat 50N overschrijdt, of met grotere buigingsmomenten dan respectievelijk 1Nm en 2Nm, de mechanische adapter art. 7625 toepassen.

Installeer/gebruik het product op andere wijze dan voorgeschreven. Betreft het verlies van technische/mechanische eigenschappen, dus vervalt de garantie.

P - BINÁRIO TRIFASE art. 7511

440V 16A CL1

O binário e seus componentes, incluídos os adaptadores de classe I não são intercambiáveis com sistemas de vía de classe III ou com acessórios que não possuem a Marca de Qualidade. El usuário tiene la responsabilidad de garantizar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre los sistemas de vía y los aparatos conectados a ella. Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.

Montaje

Instale la vía mediante los agujeros que ya están predisuestos en el perfil o bien utilizando los accesorios Art. 7606 - Kit de suspensión o bien Art. 7607 - Kit techo,

pessoas qualificadas e legalmente reconhecidas.

Montagem:

Instalar o binário através dos furos já predispostos sobre o perfil ou utilizando os acessórios art. 7606 - kit de suspensão ou art. 7607 - kit teto, com limites de carga indicados na fig. 5.

Conectores de alimentação art. 7652 Dir. Art. 7652 Sx 440V 16A

Conexão:

Abra o espaço portacontactos, desatornillando os dois tornillos tal como se indica na fig. 2. Desfundar a pre-ruptura para a passagem do cabo, conectar os condutores prestando atenção à inscrição N L1 L2 L3 T e bloqueá-los depois através da garra bloco/cabo.

Montagem:

Introduzir o conector no binário prestando atenção ao correto orientamento (dir. ou esq.) e depois bloquê-lo com o parafuso A como na fig. 2

Alimentação central art. 7653 440V 16A

Conexão:

Abrir o armário portacontactos desparafusando os quatro parafusos como indicado na fig. 3. Desfundar a pre-ruptura para a passagem do cabo, conectar os condutores prestando atenção à escrita N L1 L2 L3 T e bloqueá-los depois através da garra bloco/cabo.

Montagem:

Introduzir o conector no binário prestando atenção ao correto orientamento (dir. ou esq.) e depois bloquê-lo com os parafusos A como na fig. 3

Adaptador para binário art. 7601 250V 6A

Conexão:

Desparafusar os três parafusos como na fig. 4A. Introduzir o cabo do aparelho através do furo da bússola de rotação e fixá-lo com a aposita garra como na fig. 4D. Conectar os três condutores prestando atenção à escrita N L1 L2 L3 T e bloqueá-los depois através da garra bloco/cabo.

Montagem:

Introduzir o adaptador no binário prestando atenção ao correto orientamento (dir. ou esq.) e depois bloquê-lo com o parafuso A como na fig. 4. Desfundar a pre-ruptura para a passagem do cabo, conectar os condutores prestando atenção à escrita N L1 L2 L3 T e bloqueá-los depois através da garra bloco/cabo.

Montagem:

Introduzir o adaptador no binário com a alavanca D orientada como na fig. 6 posição F e depois bloquê-lo levando a alavanca da posição F à posição G. Selecionar então a fase desejada através do manipulo E como na fig. 6. Não aplicar aparelhos de peso superior a 50N.

Montagem na parede:

No caso de montagem na parede com binário em posição horizontal, não aplicar ao adaptador um momento de flexão superior a 1Nm

No caso de montagem na parede com binário em posição vertical, a guia do perfilar do binário deve ser à direita; não aplicar ao adaptador um momento de flexão superior a 2Nm

Atenção! Para a instalação de focos que poseam um peso superior a 50N ou que superem os momentos de flexão respectivamente de 1Nm e 2Nm, utilizar o adaptador mecânico art. 7625.

Instalar/utilizar o produto de forma diferente, como prescrito envolve a perda de características técnicas/mecânicas, consequentemente invalidam a garantia.

PL - I-SZYNA TRÓJFAZOWA art. 7511

440V 16A CL1

Szynę i jej komponenty, włącznie z adapterami klasy 1 nie są wymienialne z systemami szynowymi klasy III lub z akcesoriami, które nie posiadają Marki Jakości. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie kompatybilności elektrycznej, mechanicznej i termicznej między systemami szynowymi i urządzeniami do nich przyłączonymi. Interwencje w instalacji elektrycznej są dozwolone tylko dla autoryzowanego wykwalifikowanego personelu.

Montaż

Zainstalować szynę za pomocą otworów przygotowanych na kształtniku albo używając akcesorii art. 7606 – Zestaw do zawieszenia art. 7607 – Zestaw do sufitu, z ograniczeniem obciążenia wskazanym na rys. 5.

Łączniki zasilające art. 7652 Prawy art. 7652 Lewy 440V 16A

Połączenie:

Otworzyć schowek z kontaktami, odkręcając dwie śruby, tak jak wskazane na rys. 2. Wybić otwór do przeprowadzenia przewodu, połączyć przewody uważając na napisy N L1 L2 L3 T i następnie zablokować je mostkiem docisku kabla.

Montaż:

Włożyć łącznik w szynę uważając na poprawne ukiernowanie (Prawe lub Lewe) i następnie zablokować go śrubą A tak jak na rys. 2.

Zasilanie centralne art. 7653 440V 16A

Połączenie:

Otworzyć schowek z kontaktami, odkręcając cztery śruby, tak jak wskazane na rys. 3.

Wybić otwór do przeprowadzenia przewodu, połączyć przewody uważając na napisy N L1 L2 L3 T i następnie zablokować je mostkiem docisku kabla.

Montaż:

Włożyć łącznik w szynę z dźwignią D ukiernowaną jak na rys. 6 pozycja F i następnie zablokować go obracając ją na pozycji F do pozycji G. Następnie wybrać żądaną fazę za pomocą pokrętła E tak jak na rys. 6. Nie zakałać urządzeń o wadze przekraczającej 50N.

Montaż na ścianie

W przypadku montażu na ścianie z szyną w pozycji poziomej, nie aplikować na adapter momentu gnącego powyżej 1Nm. W przypadku montażu na ścianie z szyną w pozycji pionowej, rowkowania prowadzące kształtnikowi szyny muszą być po prawej stronie; nie aplikować na adapter momentu gnącego powyżej 2Nm.

Uwaga! Do instalacji reflektorów mających wagę powyżej 50N lub które przekraczają momenty gnące poszczególnie 1Nm i 2Nm, używać adapter mechaniczny art. 7625.

Zainstalować/używać produktu, inne niż przepisywany wiąże się z utratą właściwości techniczne/mechaniczne, aw konsekwencji utratę gwarancji.